

## BULLETIN TECHNIQUE

### Symptômes:

Suivant le démarrage à distance, le moteur pourrait rester en marche même après avoir tourné la clé à OFF.

### Renseignements additionnels:

Cette situation ne représente pas un danger pour le véhicule.

### Logiciels concernés:

Tout logiciel CH5 installé (voir versions ci-dessous) sur un produit iDataLink, Flashlogic ou Omegalink entre le 17 septembre et le 10 novembre 2009.

ADS-AL(DL)-CH5 version: 1.2, 1.3, 1.4

ADS-DLSL-CH5 version: 1.2, 1.3, 1.4

BLADE AL(DL)-CH5 version: 1.2, 1.3, 1.4

DBI-AL(DL)-CH5 version: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

FLC-AL(DL)-CH5 version: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

OL-AL(MDB)-CH5 version: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

### Véhicules :

Ce bulletin s'applique aux véhicules inclus dans la liste suivante : <http://ftp.idatalink.com/CH5coverage.htm>

### Solution:

- Mettre à jour le module employé dans l'installation originale avec le plus récent logiciel CH5 (version 1.6 et +) disponible sur [www.idatalink.com](http://www.idatalink.com). Ne pas utiliser un nouveau module.
- Aucun changement de branchement n'est requis.
- Reprogrammez le module au véhicule. Suivez les instructions de programmation guide CH5 au besoin.
- Dans le but d'aider à nos détaillants à amortir les coûts associés à cette mise à jour de logiciel, ADS offrira un remboursement de 25\$ pour chaque module reprogrammé et réinstallé. Pour effectuer une réclamation, veuillez compléter et nous faire parvenir le formulaire ci-joint par courriel à [support@idatalink.com](mailto:support@idatalink.com) ou par télécopieur au 514.807.2999.
- Pour plus d'informations, veuillez nous rejoindre au 514.807.2888 ext. 2 ou sans frais au 1.866.427.2999 ext.2.